# (19)日本国特部庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平8-169671

(43)公開日 平成8年(1996)7月2日

(51) Int.CL<sup>6</sup>

識別配号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

B66B 11/04

C

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顧平6-314739

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

(22)出願日

平成6年(1994)12月19日

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 黒田 良文

東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝

府中工場内


(74)代理人 弁理士 猪股 祥晃

# (54) 【発明の名称】 エレベータの巻上機

# (57)【要約】

【目的】斜行壁の高さを増やすことなく、据付工事や保 守・点検を容易に行うことのできるエレベータの巻上機 を得ること。

【構成】機械室20の下部に設けたビーム1Bの後端にビ ーム1C1を立設し、ビーム1Bの前端にビーム1C1 と比べて長いビーム1Cを立設する。これらのビーム1 C, 1C1の上端には、ビーム1Dを横設する。これら のビーム1Dの上端と機械室20の後端の床面との間にビ ーム1E, 1Fを斜行壁7と平行に横設する。このビー ム1E, 1Fの上部には、傾斜座金10と防振ゴム9を介 してそらせシーブビーム2A、2Bを横設する。そらせ シーブ3は、これらのそらせシーブビーム2A, 2Bで 支持する。

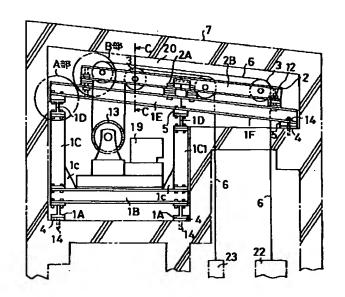

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 斜行天井壁の下部に形成された前方が凹部となる機械室に設置されるエレベータの巻上機において、前記凹部の前後端に立設された縦ビームと、この縦ビームの上端と前記機械室の後端の床面との間に前記斜行天井壁と平行に設けられた傾斜ビームと、この傾斜ビームの上面に防振ゴムを介して前記傾斜ビームと平行に設けられたそらせシーブビームを備えたことを特徴とするエレベータの巻上機。

【請求項2】 斜行天井壁の下部に形成された前方が凹 10 部となる機械室に設置されるエレベータの巻上機において、前記凹部の下部に設けられ巻上機が載置されるベースビームと、このベースビームの前後端に立設された縦ビームと、この縦ビームの上端と前記機械室の後端の床面との間に第1の傾斜座金を介して前記斜行天井壁と平行に設けられた傾斜ビームと、この傾斜ビームの上面に第2の傾斜座金と防振ゴムを介して前記傾斜ビームと平行に設けられたそらせシーブビームを備えたことを特徴とするエレベータの巻上機。

【請求項3】 斜行天井壁の下部に形成された前方が凹 20 部となる機械室に設置されるエレベータの巻上機において、前記凹部の下部に設けられ巻上機が載置されるベースビームと、このベースビームの前後端に立設された縦ビームと、この縦ビームの上端と前記機械室の後端の床面との間に第1の傾斜座金を介して前記斜行天井壁と平行に設けられた傾斜ビームと、この傾斜ビームの上面に第2の傾斜座金と防振ゴムを介して前記傾斜ビームと平行に設けられたそらせシーブビームと、このそらせシーブビームに貫設され外間にそらせシーブが挿着され軸心端に給油具が設けられたそらせシーブ軸を備えたことを 30 特徴とするエレベータの巻上機。

【請求項4】 傾斜ビームの端部に対し、この傾斜ビームの傾斜角を調整する調整部を設けたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のエレベータの巻上機。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、特に、上端が傾斜屋根 となるエレベータの昇降路の上部に設置されるエレベー タの巻上機に関する。

[0002]

【従来の技術】ビルの高層化に伴い、南北に隣接して建設されるビルにおいては、日照権の問題が生じるので、ビルの屋根の北側を下方に傾斜させたビルが多くなっている。また、エレベータは、居室が南側に設けられる関係で、北側に設置されるときが多い。

【0003】図5は、このような屋根の北側を下方に傾斜させたビルの北側に設置されたエレベータの昇降路の上端の巻上機とこの巻上機が設置された機械室などを東

である。

【0004】図5において、ビルの北側に突設された斜行壁7の下部には、南側が凹部となる略L字形の機械室20が形成され、この機械室20の北側の下方に対して、昇降路21が形成されている。この昇降路21には、乗りかご22が主索24で北側に懸架され、南側につり合いおもり23が懸架されている。

2

【0005】機械室20の南側の低い床面の南側と北側には、H形鋼で製作されたビーム1Aが紙面と直交方向に平行に且つ水平に設置されている。これらのビーム1Aの両端の下面には、図示しない平面図では、長方形に切断された固定板4があらかじめ溶接されている。これらの固定板4は、機械室20の床面に打ち込まれたアンカボルト14で固定されている。

【0006】これらのビーム1Aの上面には、同じくH 形鋼で製作された一対のビーム1Bが、図5においては 左右方向に平行に載置されている。これらのビーム1A の両端は、4本のボルトでビーム1Aの上部に固定され ている。

0 【0007】これらのビーム1Bの南北の端部には、同じくH形鋼で製作された一対のビーム1C2が、このビーム1C2の下端に形成された端板を介して立設され固定されている。各ビーム1C2の下端の対向面には、三角形の補強板1cの片側がそれぞれ溶接され、この補強板1cの他側は、ビーム1Bの上端面にそれぞれ溶接されている。

【0008】ビーム1 Bの中央部には、巻上機19が載置され、この巻上機19は、ビーム1 Bにマシンベッドを介して固定されている。巻上機19には、図5において左側に対して、メインシーブ13がシーブ支えを介して設けられ、このメインシーブ13には、複数本の主索6が巻き付けられている。

【0009】ビーム1C2の上端面には、ビーム1Dが 紙面と直交方向に載置され、このビーム1Dの両端は、 ビーム1C2の上端に形成された端板を介してビーム1 C2にボルトで固定されている。

【0010】これらのビーム1Dの上端には、ビーム1 Bと比べて僅かに短い一対のビーム1E1が図5におい て紙面に平行に載置され、これらのビーム1E1は、両 40 端がビーム1Dにボルトで固定されている。

【0011】ビーム1Dの上端と機械室20の上部右端との間にも、一対のビーム1F1が水平に且つ平行に設けられている。このビーム1F1の左端は、ビーム1Dの上面に固定され、ビーム1F1の右端は、このビーム1F1の右端下面に溶接された固定板4を介して、アンカボルト14で床面に固定されている。

【0012】一対のビーム1E1の上面には、左側と右端に防振ゴム9が載置・固定され、ビーム1E1の右端上面にも同様に載置されている。同じく、一対のビーム

3

ている。

【0013】ビーム1E1の上面に固定された防振ゴム 9の上面には、溝形鋼で製作された一対のそらせシーブ ビーム2A1が平行に載置・固定されている。ビーム1 F1の上面に固定された防振ゴム9の上面にも、そらせ シーブビーム2A1と比べて僅かに長いそらせシーブビ -ム2B1が載置 · 固定されている。 これらのそらせシ ーブビーム2A1,2B1の対向部は、帯板状の添板27 で両側から連結されている。

【0014】一対のそらせシーブビーム2A1の中間部 の間には、一対の軸18が図5のD-D断面図を示す図6 に示すように貫設され、これらの軸18は、押え板18aと ボルト18bでそらせシーブビーム2Aに固定されてい る。軸18の中央部には、一対の円筒ころ軸受15が圧入さ れ、これらの円筒ころ軸受15は、そらせシーブ3の中心 に形成された軸穴にあらかじめ挿入されている。

【0015】これらの円筒ころ軸受15は、そらせシーブ 3の両側に固定された図示しない環状のカバーによって 両側が密封されるとともに、右側のカバーの外側に螺合 された軸受ナット25によって、軸18に固定されている。 また、そらせシーブ3には、図6に示すようにグリース ニップル17が取り付けられている。

【0016】同様に、一対のそらせシーブビーム2B1 の間にも、一対の軸18が図5において紙面と直交方向に 貫設されている。これらの軸18には、そらせシーブ3が 円筒ころ軸受15を介して挿入され、グリースニップル17 が図6に示すように取り付けられている。

【0017】このように構成されたエレベータの巻上機 においては、ビーム1Bに載置された巻上機19が駆動さ れると、この巻上機19に突設されたメインシーブ13が駆 動され、このメインシーブ13に巻装された主索6が駆動 される。

【0018】すると、図5においてそらせシーブビーム 2B1に支えられたそらせシーブ3から垂下した主索6 が上下に駆動され、この主索6の下端に懸架されたかご 22と吊り合いおもり23が昇降路21を交互に昇降する。

【0019】また、法令で決められた定期点検作業にお いては、巻上機19や主索6の他に、各そらせシーブ3に 取り付けられたグリースニップル17からグリースが注入 され、円筒ころ軸受15に給油される。

[0020]

【発明が解決しようとする課題】ところが、このように 構成されたエレベータの巻上機おいては、 図5におい て、ビーム1F1の右端を防振ゴム9を介してビーム1 F1の右端上面に固定する作業が、斜行壁7が障害とな って困難であった。

【0021】また、そらせシーブ2Bの後端に軸18を固 定する作業や、この軸18に挿入されたそらせシーブ3に 巻装された主索6の点検作業も、斜行壁7のために困難 4

ブ3の後方に取り付けられたグリースニップル17からグ リースを注入する作業も、斜行壁が低い作業空間の制約 から困難となる。

【0022】そのため、斜行壁7の高さを増やす方法も 考えられるが、この方法は、先に述べた日照権の制約で 採用できない。また、ビーム1F1を固定する床面の位 置を下げてビーム1 E 1, 1 F 1 の位置を下げる方法 は、メインシーブ13の位置も低くなり、すると、ビルの 最上階の天井を低くしなければならないので、これまた 10 採用できない。

【0023】そこで、本発明の目的は、ビルの高さを増 やすことなく、据付と機器の保守点検を容易に行うこと のできるエレベータの巻上機を得ることである。

[0024]

20

30

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、斜行天井壁の下部に形成された前方が凹部となる機 械室に設置されるエレベータの巻上機において、機械室 の凹部の前後端に縦ビームを立設し、この縦ビームの上 端と機械室の後端の床面との間に斜行天井壁と平行に傾 斜ビームを設け、この傾斜ビームの上面に防振ゴムを介 して傾斜ビームと平行にそらせシーブビームを設けたこ とを特徴とする。

【0025】また、請求項2に記載の発明は、斜行天井 壁の下部に形成された前方が凹部となる機械室に設置さ れるエレベータの巻上機において、巻上機が載置される ベースビームを機械室の凹部の下部に設け、ベースビー ムの前後端に縦ビームを立設し、この縦ビームの上端と 機械室の後端の床面との間に第1の傾斜座金を介して斜 行天井壁と平行に傾斜ビームを設け、この傾斜ビームの 上面に第2の傾斜座金と防振ゴムを介して傾斜ビームと 平行にそらせシーブビームを設けたことを特徴とする。 【0026】また、請求項3に記載の発明は、斜行天井 壁の下部に形成された前方が凹部となる機械室に設置さ れるエレベータの巻上機において、巻上機が載置される ベースビームを凹部の下部に設け、ベースビームの前後 端に縦ビームを立設し、この縦ビームの上端と機械室の 後端の床面との間に第1の傾斜座金を介して斜行天井壁 と平行に傾斜ビームを設け、この傾斜ビームの上面に第 2の傾斜座金と防振ゴムを介して傾斜ビームと平行にそ 40 らせシーブビームを設け、このそらせシーブビームに貫 設され外周にそらせシーブが挿着され軸心端に給油具が 設けられたそらせシーブ軸を備えたことを特徴とする。 【0027】さらに、請求項4に記載の発明は、傾斜ビ ームに対し、この傾斜ビームの傾斜角を調整する調整部 を設けたことを特徴とする。

[0028]

【作用】保守・点検が特に困難であった機械室の後方に 取り付けられたそらせシーブや防振ゴムは、そらせシー ブビームの側面に形成された広い作業空間から点検され [0029]

【実施例】以下、本発明のエレベータの巻上機の一実施例を図面を参照して説明する。図1は、本発明のエレベータの巻上機の一例を示す図で、従来の技術で示した図5に対応する図である。また、図2は、図1のA部を示す拡大詳細図、図3は、図1のB部を示す拡大詳細図、図4は、図1のC-C断面拡大詳細図で、従来の技術で示した図6に対応する図である。

【0030】図1,図2,図3及び図4において、従来の技術で示した図5及び図6と大きく異なるところは、そらせシーブ3を支えるそらせシーブビーム及びこのそらせシーブビームを支えるビームが斜行壁7と平行に設けられていることと、機械室の後部の床面が僅かに低くなっていることである。

【0032】これらのビーム1Aの上面には、同じくH 形鋼で製作された一対のビーム1Bが紙面と平行方向に 載置され、これらのビーム1Bの両端は、4本のボルト でビーム1Aに固定されている。

【0033】これらのビーム1Bの左端の上面には、図5で示したビーム1C2と比べて長い一対のビーム1Cがそれぞれ立設されている。このビーム1Cは、このビーム1Cの下端に溶接された端板を介してビーム1Bにボルトで固定されている。

【0034】同じく、ビーム1Bの右端の上面には、図5で示したビーム1C2とほぼ長さが同一の一対のビーム1C1がそれぞれ立設され、これらのビーム1C,1 C1は、下端に溶接された端板を介してビーム1Bにボルトで固定されている。ビーム1Bの上面には、マシンベッドを介して巻上機19が据え付けられている。

【0035】左右のビーム1C,1C1の上端には、短いH形鋼で製作されたビーム1Dが紙面と直交方向に載置され、ボルトで各ビーム1C,1C1の上端に固定されている。これらの各ビーム1C,1C1の上端には、A部拡大詳細図を示す図2に示すように傾斜座金5がそれぞれ載置されている。

【0036】機械室20の北側の床面には、アンカボルト 14があらかじめ埋設されている。このアンカボルト14に は、固定板4が上方から挿入され、この固定板4の上面 には、傾斜座金5が重ねられている。

【0037】この傾斜座金5と前述したビーム1Dの上面に載置された傾斜座金5の上面には、ビーム1Eとビーム1Fがそれぞれ載置され、これらのビーム1Eとビ

5が載置された各ビーム1D1にボルト12で締め付けられ、ビーム1Fの右端は、ナットを介してアンカボルト14に締め付けられている。この結果、ビーム1E, 1Fは、斜行壁7に対してほぼ平行となっている。

6

【0038】これらのビーム1E,1Fの両端の上面には、図1のB部詳細拡大図を示す図3に示すように、防振用傾斜座金10が傾斜面を下側にして載置され、それぞれ点付で溶接されている。この防振用傾斜座金10の上面には、防振ゴム9が載置され、この防振ゴム9の上面には、防振用傾斜座金10が下側の防振用傾斜座金10と逆向きに載置されている。

【0039】これらの防振用傾斜座金10の上面には、溝形鋼で製作されたそらせシーブビーム2A,2Bが載置されている。これらのシーブビーム2A,2Bの上面には、防振用傾斜座金10の上方の位置に対して、小形の傾斜座金8がB部拡大図を示す図3に示すように点付で固定されている。この傾斜座金8とそらせシーブビーム2A,2B及び前述した防振用傾斜座金10,防振ゴム9並びにこの下側のビーム1E,1Fは、ボルト12で締め付けられている。

【0040】そらせシーブビーム2A,2Bの上面には、軸18がC-C断面拡大図を示す図4に示すように貫設されている。この軸18には、シーブ3が円筒ころ軸受15を介して圧入されている。この軸18には、片側の軸心から中央部までの間に貫通穴が図4に示すように形成され、この貫通穴は、中央部の軸心から外周にL字形に貫通している。

【0041】この貫通穴には、銅管16が挿入され、この 銅管16の図4において左端には、グリースニップル17が 30 螺合されている。なお、軸18には、一対の円筒ころ軸受 15の間に間隔管が挿入され、図4において右側の円筒こ ろ軸受15の更に右側にも、短い間隔管が挿入されてい

【0042】そらせシーブ3の両側には、環状の防塵板24がボルトで固定されている。右側の防塵板24の更に右側には、軸18に対して軸受座金が挿入され、この軸受座金の外側に軸受ナット25が軸18の右側から螺合されている。

【0043】このように構成されたエレベータの巻上機 40 においては、定期点検のために、そらせシーブ3に組み 込まれた円筒ころ軸受15に対して給油する場合には、機 械室20のビーム1E, 1Fの側面(図1の図示しない左 側面から見て右側)からグリースガンで、図4に示した グリースニップル17に対して行うことで、比較的作業空 間の広い場所から行うことができるので、保守が容易と なる。

【0044】また、図1において右端に位置するそらせ シーブ3に巻き付けられた主索24の素線の損傷状態を点 検する場合も、このそらせシーブ3と斜行壁7との間に 技術で示した図5の位置のそらせシーブ3と比べて作業が容易となる。

【0045】さらに、図1において右端に取り付けられた防振ゴム9の点検作業も、斜行壁7との間の空間が広くなることで容易となり、据付作業時における防振ゴム9や傾斜座金10の組み込みも容易となる。

【0046】一方、ビーム1Eとそらせシーブビーム2 Aの位置が高くなるので、巻上機19に組み込まれた図示 しない減速機や電磁ブレーキなどの保守・点検作業も容 易となる。

【0047】なお、上記実施例においては、図4においてグリースニップル17を軸18の端面で銅管16に対して螺合させた例で説明したが、銅管16の左端を軸18の端面から僅かに突き出し、この突き出た部分を図1において左方向(すなわち、図1において南側)に、例えば、約45°に折り曲げてもよい。この場合には、保守作業のために機械室20の南側から入った作業者が僅かに手を伸ばすことで、給油作業を行うことができるので、保守が更に容易となる利点がある。

【0048】なお、図2において、上端の4枚の傾斜座 20 金8のうち例えば左側の2枚の傾斜座金8は、めねじ穴を形成した後ビーム1E、1Fの下部に溶接し、このめねじ穴に対応する部分の傾斜座金5の左側にはボルト穴を省き、傾斜座金8のめねじ穴に上方から螺合させたボルトを回転し螺合深さを変えて、ビーム1E、1Fの位置を上下に調整できるようにしてもよい。

【0049】この場合には、機械室20の床面のコンクリートの凹凸によるビーム1A、1Bなどの水平度を、スペーサを用いることなく修正することができるので、据付作業が容易となる利点がある。

【0050】また、このビーム1A, 1Bなどの水平度の修正は、ビーム1A, 1Bに形成された4箇所の締付穴のうち、2箇所の締付穴に対して座を溶接した後、めねじ穴を形成し、このめねじ穴に上方から螺合させたボルトによって行うようにしてもよい。

# [0051]

【発明の効果】以上、請求項1に記載の発明によれば、斜行天井壁の下部に形成された前方が凹部となる機械室に設置されるエレベータの巻上機において、凹部の前後端に縦ビームを立設し、この縦ビームの上端と機械室の40後端の床面との間に斜行天井壁と平行に傾斜ビームを設け、この傾斜ビームの上面に防振ゴムを介して傾斜ビームと平行にそらせシーブビームを設けることで、保守・点検が特に困難であったそらせシーブビームに取り付けられたそらせシーブや防振ゴムは、そらせシーブビームの側面に形成された広い作業空間から行うようにしたので、ビルの高さを増やすことなく、据付と機器の保守点検を容易に行うことのできるエレベータの巻上機を得ることができる。

行天井壁の下部に形成された前方が凹部となる機械室に 設置されるエレベータの巻上機において、この巻上機が 載置されるベースビームを凹部の下部に設け、このベー スビームの前後端に縦ビームを立設し、この縦ビームの 上端と機械室の後端の床面との間に第1の傾斜座金を介 して斜行天井壁と平行に傾斜ビームを設け、この傾斜ビ ームの上面に第2の傾斜座金と防振ゴムを介して傾斜ビ ームと平行にそらせシーブビームを設けることで、保守 ・点検が特に困難であったそらせシーブビームに取り付 けられたそらせシーブや防振ゴムは、そらせシーブビー ムの側面に形成された広い作業空間から行うようにした ので、ビルの高さを増やすことなく、据付と機器の保守 点検を容易に行うことのできるエレベータの巻上機を得 ることができる。

8

【0053】また、請求項3に記載の発明によれば、斜 行天井壁の下部に形成された前方が凹部となる機械室に 設置されるエレベータの巻上機において、この巻上機が 載置されるベースビームを凹部の下部に設け、このベー スピームの前後端に縦ビームを立設し、この縦ビームの 上端と機械室の後端の床面との間に第1の傾斜座金を介 して斜行天井壁と平行に傾斜ビームを設け、この傾斜ビ ームの上面に第2の傾斜座金と防振ゴムを介して傾斜ビ ームと平行にそらせシーブビームを設け、このそらせシ ーブビームに貫設され外周にそらせシーブが挿着され軸 心端に給油具が設けられたそらせシーブ軸を備えること で、保守・点検が特に困難であったそらせシーブビーム に取り付けられたそらせシーブや防振ゴムは、そらせシ ーブビームの側面に形成された広い作業空間から行うよ うにしたので、ビルの高さを増やすことなく、据付と機 30 器の保守点検を容易に行うことのできるエレベータの巻 上機を得ることができる。

【0054】さらに、請求項4に記載の発明によれば、そらせシーブビームに対し、外周にそらせシーブが挿着され軸端に給油具が設けられたそらせ軸を貫設することで、保守・点検が特に困難であったそらせシーブビームに取り付けられたそらせシーブや防振ゴムは、そらせシーブビームの側面に形成された広い作業空間から行うようにしたので、ビルの高さを増やすことなく、据付と機器の保守点検を容易に行うことのできるエレベータの巻上機を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のエレベータの巻上機の一実施例を示す図。


- 【図2】図1のA部拡大詳細図。
- 【図3】図1のB部拡大詳細図。
- 【図4】図1のC-C断面拡大詳細図。
- 【図5】従来のエレベータの巻上機の一例を示す図。
- 【図6】図5のD-D断面拡大詳細図。

【符号の説明】


10


ム、2A, 2B…そらせシーブビーム、3…そらせシーブ、4…固定板、5, 8, 10…傾斜座金、6…主索、7 …斜行壁、9…防振ゴム、11…ナット、12…六角ボルト、13…メインシーブ、14…アンカボルト、15…円筒こ ろ軸受、16…銅管、17…グリースニップル、18…軸、19 …巻上機、20…機械室、21…昇降路、22…かご、23…つ り合いおもり。

【図1】



【図2】

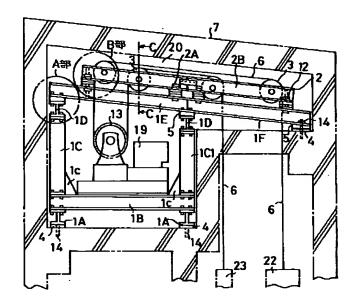

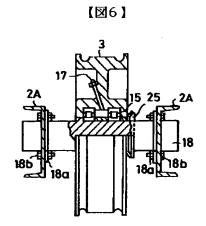

[M3]

[M4]

(M4)

(M4)

(M4)

【図5】

